


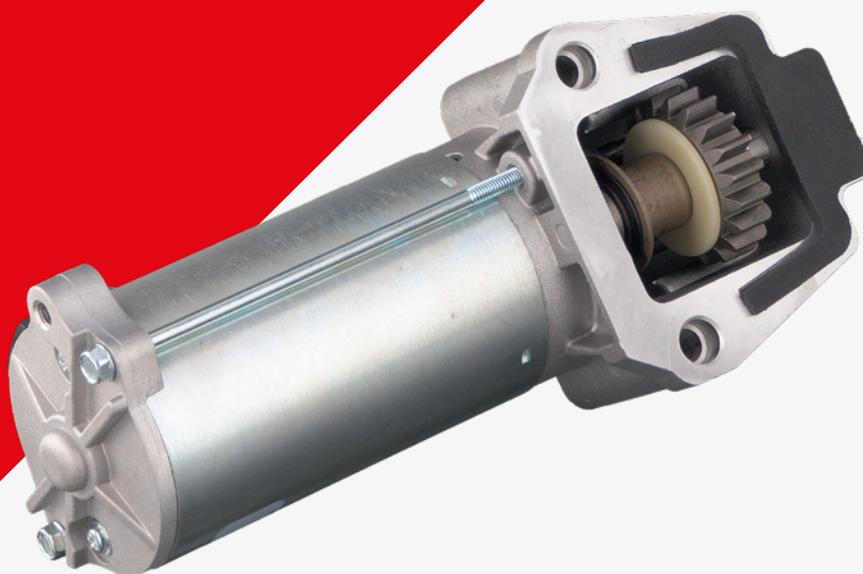

febi 101601

Passend für:
Ford Transit 2.4 Tdci 00-06



DE

Anlasser

Problem

Der Magnetschalter klickt, das Ritzel greift jedoch nicht ein oder der Anlasser arbeitet nur sporadisch.

Ursache

Durch den allmählichen Verschleiß des Zweimassenschwungrads entstehen große Mengen Metallabrieb. Dies kann zum Ausfall des Anlassers führen, da sich dieser Abrieb an den Magneten und am Ritzel des Anlassers ansammelt.

Lösung

Bauen Sie das Getriebe aus und ersetzen Sie alle verschlissenen Schwungrad- und Kupplungskomponenten. Ersetzen Sie anschließend den defekten Anlasser. Wenn Sie dies nicht tun, wird der neue Anlasser durch den Metallabrieb ebenfalls verunreinigt und fällt in kürzester Zeit wieder aus.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com